


COMPARAZIONE AMBITO-MEDIA	AMBITO D'INDAGINE	ACCESSIBILITÀ DELL'AMBITO	INTERVENTI PREVISTI	PIANO
INTERVENTI				PIANO
EP	ESTERNO - PUBBLICO	 100%100%100%100% 100%	Installazione ad un'altezza compresa tra 1,1 e i 1,3 m all'esterno dell'ingresso di videocitofono o citofono con telecamera Realizzazione di parcheggio per disabili a raso realizzato a norma (compresa la relativa segnaletica) al di fuori della pertinenza dell'edificio Realizzazione di idoneo percorso di collegamento del posto auto con l'ingresso dell'edificio a mezzo superficie liscia, senza giunti	PT
				PT
				PT
EE	ESTERNO INGRESSO	 50%100%86%100% 86%	Fornitura e posa di idonea pavimentazione esterna realizzata in materiale antisdrucciolevole e posata senza giunti né risalti 1 Realizzazione di rampa in c.l.s. pendenza massima 8% (consigliata 6%) con doppia balaustra e corrimano doppia altezza. Larghezza 1,2 m	PT
				PT
IE	INGRESSO EDIFICIO	 100%100%93%100% 93%	Rimozione e smaltimento della porta di ingresso (dimensioni 0,8X2 m). Fornitura e posa in opera di nuova porta con luce minima 0,9 m e altezza maniglione 0,9 m Realizzazione di rampa in c.l.s. pendenza massima 8% (consigliata 6%) con doppia balaustra e corrimano doppia altezza. Larghezza 1,2 m	PT
				PT
E	EDIFICIO (PT)	 50%100%86%60% 86%	Installazione di maniglione ad altezza 0,9 m su porta esistente 2 Realizzazione di un servizio igienico accessibile compresa l'installazione di attrezzature sanitarie per diversamente abili	PT
				PT
CI	COLLEGAMENTI INTERPIANO	 100%100%100%100% 100%		
FF	FORNITURE & FACILITIES	 100%100%88%83% 94%	Modifica dell'attuale bancone tramite demolizione della parte in muratura eccedente i 0,9 m di altezza dalla quota di calpestio, con top in pietra 3 Acquisto di un tavolo antropometrico per disabili Sostituzione di apparecchiature automatiche con apparecchiature accessibili Fornitura e installazione di segnalatori acustici d'allarme Fornitura e installazione di segnalatori visivi d'allarme	S
				Ed.
				Ed.
				Ed.
				Ed.
IT	INDICAZIONI E TARGHE	 50%100%100%100% 50%	Fornitura e montaggio di planimetria dell'edificio a rilievo con scritte in lettere tattili e braille Installazione di indicazioni leggibili con colori a contrasto per ciascun ambiente Fornitura e montaggio di segnaletica a rilievo con scritte in lettere tattili e braille	Ed.
				Ed.
				Ed.

LEGENDA:

Media delle strade

Interventi obbligatori per mettere a norma l'edificio

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

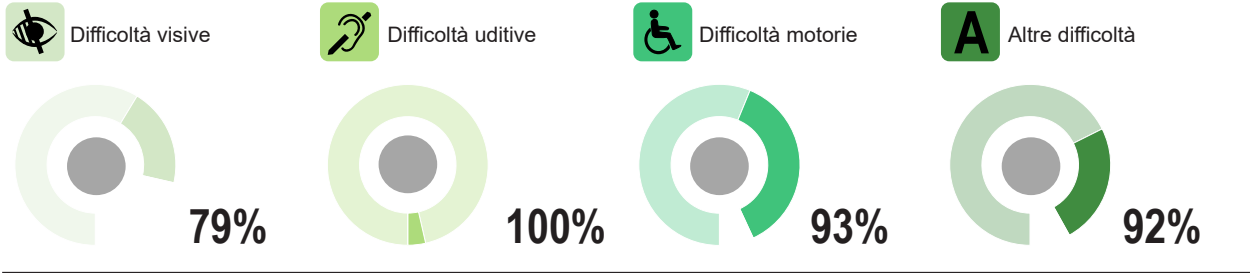

NOTE:

- L'intervento sugli spazi esterni è stato considerato come una pavimentazione per il 30% della superficie totale. Occorre un approfondimento progettuale per definirne il dettaglio e l'eventuale aggiunta di ulteriori possibili interventi.

- 2 - In ragione della percentuale media delle maniglie da sostituire per ciascuna scuola, in fase prescrittiva è la percentuale è stata forfettariamente fissata al 20%.

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Si notano evidenze sui piani di emergenza relative ai segnalatori e alle vie di fuga.

- Gli interventi edilizi computati, data la scala vanno realizzati previa fattibilità.

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

- Per l'edificio 06 il piano inferiore è stato considerato non valutabile per via delle condizioni dello stato dei luoghi

AMBITI ACCESSIBILI		
Ambiti che rispondono alla norma.		
1	EP	✓
2	EE	✓
3	IE	✓
4	E	✓
5	CI	✓
6	FF	✓
7	IT	✓

LIVELLO ATTUALE

